

LAUDO DE ACESSIBILIDADE
CÂMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL

11 de fevereiro de 2019



INTRODUÇÃO

O Art. 120. da Lei 13.146, de 2015, estabeleceu que os órgãos do governo devem elaborar relatórios circunstanciados sobre a acessibilidade de suas edificações e encaminhar ao Ministério Público.

Em consonância com este objetivo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos emitiram a Portaria Interministerial nº 271, de 2016, dispondo sobre os procedimentos para elaboração e a publicação dos relatórios.

A Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência publicou, em 2017, o Manual de Adaptações de Acessibilidade contendo o Laudo-padrão de Acessibilidade e a Cesta-padrão.

Ainda em 2017 a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFC encaminhou o Memorando Circular nº 31/2017 – PRODIN/REI dando ciência aos Diretores de Administração e Planejamento, Diretores de Desenvolvimento de Ensino e Diretores Gerais dos *campi*, instruindo-os para o desenvolvimento dos trabalhos.

MÉTODO

Tendo recebido as primeiras orientações da PRODIN, para desenvolvimento das atividades, passou-se à leitura e estudo dos manuais e modelos de documentos, acessados em <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/node/1358>.

A primeira etapa foi a configuração das planilhas do laudo padrão de acessibilidade, para se adequar às características das edificações do câmpus São Francisco do Sul. Esta etapa se mostrou bastante morosa e desgastante pois a planilha disponibilizada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência está em formato de arquivo *Microsoft Office Excel* (.xlsm) e o IFC possui o *LibreOffice Calc* (.odt). Esta incompatibilidade impossibilitou a utilização dos macros criados na planilha,



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

forçando a um maior trabalho manual.

Foi elaborada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sob o número 6871699-2, englobando as atividades de vistoria e parecer técnico, vinculada à confecção dos documentos aqui apresentados referentes às edificações do câmpus São Francisco do Sul.

Nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, realizou-se vistorias nas dependências do câmpus. Durante as vistorias foram preenchidas as planilhas do laudo padrão e se realizou o levantamento fotográfico das situações encontradas.

Durante o preenchimento das planilhas na realização da vistoria, foi verificado se as intervenções necessárias para correção das inconformidades poderão ser executadas com a simples aquisição de bens ou se serão precedidas de projetos.

Por não haver luxímetro, não foram verificados os itens que dele dependiam.

Observa-se que não foram disponibilizadas para análise:

- As plantas arquitetônicas ou levantamentos cadastrais atualizados do campus. Não foram disponibilizadas as plantas dos pavimentos das edificações ou os arquivos digitais no formato .dwg;
- Projeto de acessibilidade, caso exista;
- Informações gerais das edificações como o ano de construção, data do Habite-se, total de pavimentos, total de área construída e outras pertinentes.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Endereço:

Instituto Federal Catarinense - câmpus São Francisco do Sul

Rod. Duque de Caxias, 6750 - Iperoba, São Francisco do Sul - SC, 89240-000

São Francisco do Sul - SC - Fone (47) 3233-4000



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Edificações:

Conforme o memorial descritivo do projeto arquitetônico. Na contagem das edificações para analisar acessibilidade, totalizou-se 6. Conforme tabela a seguir.

Nº	Espaços definidos	Área (m²)
1	Biblioteca	193,26
2	Auditório	297,28
3	Bloco Pedagógico/Administrativo	2281,42
4	Bloco de serviços e vivência	685,79
5	Quadra poliesportiva	1094,23
6	Laboratórios especiais e coordenação	581,12

Os passeios públicos, calçadas e estacionamento foram verificados e anotados no laudo-padrão correspondente ao Bloco Pedagógico e Administrativo.

1. CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO

As principais inconformidades encontradas:

- 1) Conflito do acesso principal com a faixa livre para pedestres;
- 2) Sem piso tátil de alerta e direcional na entrada principal que permanece fechada;
- 3) Existe recuo para parada de veículos sem o rebaixamento de meio-fio;
- 4) Não existe faixa livre de circulação para pedestres;
- 5) Não há piso tátil de alerta e direcional.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Quanto a sinalização:

- 1) Faltam sinalizações e definição da entrada principal.

2. ESTACIONAMENTO

As principais inconformidades encontradas:

- Falta a sinalização horizontal do espaço adicional de circulação vinculado à vaga PNE.

3. ACESSOS À EDIFICAÇÃO

As inconformidades encontradas nos acessos foram:

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">• Falta de sinalização acessível em paredes envidraçadas.• Desnível no espaço entre auditório e estacionamento.
Biblioteca	<ul style="list-style-type: none">• Capacho de entrada possui desnível maior do que 0,5 cm.• Porta e parede envidraçada tem faixa de sinalização visual insuficiente.
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">• Portas e paredes envidraçadas com faixa de sinalização visual insuficiente.• Catraca sem acessibilidade.• Não há Símbolo Internacional do Acesso.• Não possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none">• Não possui mapa acessível.
Quadra	<ul style="list-style-type: none">• Não existe rampa em desníveis maiores que 2 cm.• Não há Símbolo Internacional do Acesso.• Não possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis.• Não possui mapa acessível.
Auditório	<ul style="list-style-type: none">• Não há Símbolo Internacional do Acesso.• Não possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis.• Não possui mapa acessível.• Não possui piso tátil de alerta e direcional.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none">• Não há Símbolo Internacional do Acesso.• Não possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis.• Não possui mapa acessível.• Não possui piso tátil de alerta e direcional.


Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não					
	Falta de sinalização acessível em paredes envidraçadas	Desnível no piso	Capacho	Catraca	Sinalização/ Símbolo Internacional do Acesso/ Mapa acessível	Piso tátil de alerta e direcional
Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	0	0	0	0
Biblioteca	1	0	1	0	0	0



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Serviços e Vivência	1	0	0	1	1	0
Quadra	0	1	0	0	1	0
Auditório	0	0	0	0	1	1
Laboratórios Especiais	0	0	0	0	1	1
	3	2	1	1	4	2

ACESSOS À EDIFICAÇÃO

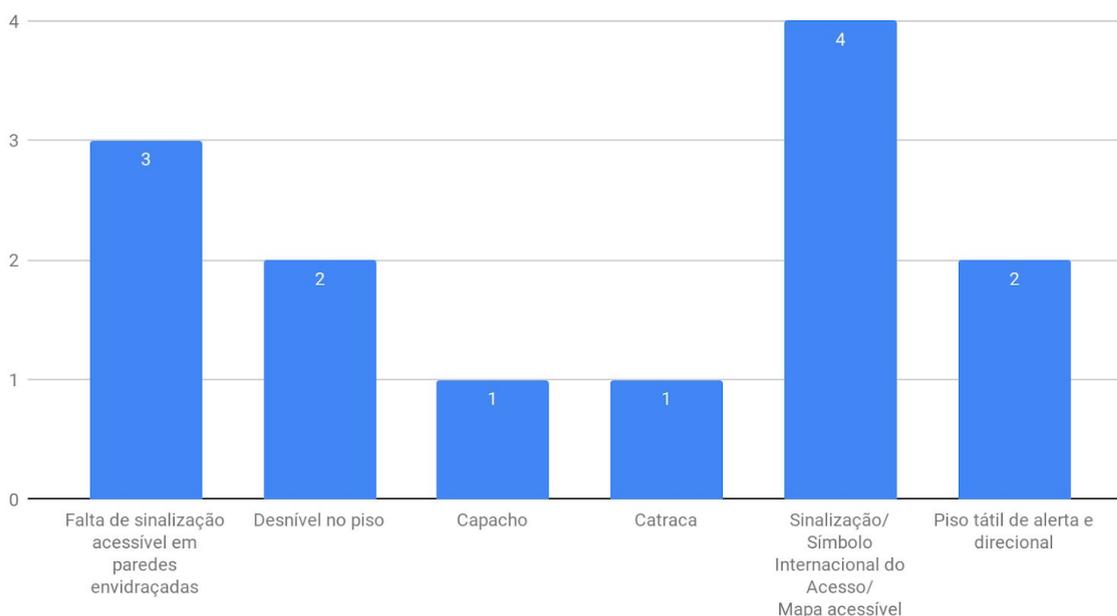

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

A maioria das inconformidades encontradas nas circulações internas foram:

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui piso tátil de alerta e direcional. • Reposicionamento do mobiliário.
Biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> • Não há piso tátil direcional.
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui piso tátil de alerta e



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria


	direcional.
Quadra	<ul style="list-style-type: none">• Não possui piso tátil de alerta e direcional.
Auditório	<ul style="list-style-type: none">• Não possui piso tátil de alerta e direcional.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none">• O corredor não tem largura mínima exigível.• Não existe piso tátil direcional.

Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não		
	Piso tátil de alerta e direcional	Posição do mobiliário	Largura do corredor
Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	0
Biblioteca	1	0	0
Serviços e Vivência	1	0	0
Quadra	1	0	0
Auditório	1	0	0
Laboratórios Especiais	1	0	1
	6	1	1



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

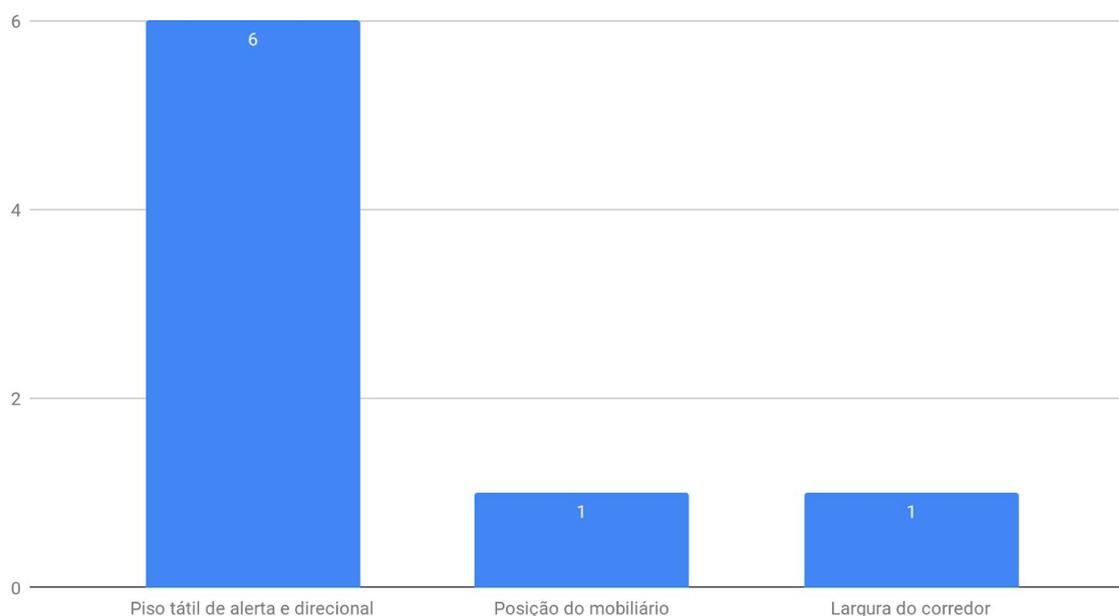

4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL

Na quadra poliesportiva existe uma forma de deslocamento vertical (escada). A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical.

4.2.1 Rampas

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">● Instalação de faixa de piso tátil de alerta (verificou-se que foi descolado).● Adequação nas dimensões do corrimão.● Sinalização em Braille no corrimão.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Biblioteca	-
Serviços e Vivência	-
Quadra	-
Auditório	<ul style="list-style-type: none"> ● A rampa não atende a largura mínima de 1,20 m. ● A inclinação da rampa não está em conformidade. ● Não possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa. ● O corrimão não está firmemente fixado. ● O corrimão não se prolonga 0,30 m antes do início e após o término da rampa. ● O corrimão não têm alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior. ● Não existe guarda-corpo na ausência de paredes. ● Não há guia de balizamento. ● Não existe sinalização em Braille no início e no final das rampas fixas.
Laboratórios Especiais	-


Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não						
	Piso tátil de alerta	Adequação do corrimão	Sinalização em Braille	Largura mínima	Inclinação da rampa	Guarda-corpo	Guia de balizamento
Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	1	0	0	0	0
Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Vivência	0	0	0	0	0	0	0
Quadra	0	0	0	0	0	0	0
Auditório	1	1	1	1	1	1	1
Laboratórios Especiais	0	0	0	0	0	0	0



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	2	2	2	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---

CIRCULAÇÃO VERTICAL - Rampas

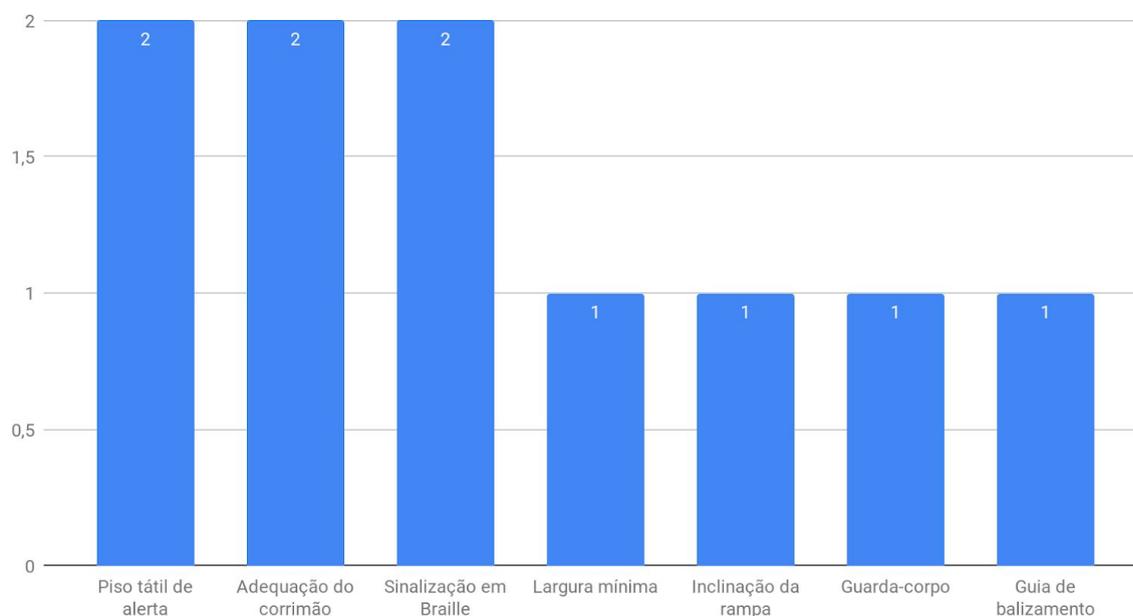

4.2.2 Escadas

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">● Não possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada.● Adequação nas dimensões do corrimão.● Não possui sinalização aplicada aos pisos e espelhos.● Não há sinalização em Braille.
Biblioteca	<ul style="list-style-type: none">● Dimensões do corrimão inadequadas.● Não possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos.● Não há sinalização em Braille no início e no final das escadas.
Serviços e Vivência	-



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal Catarinense – Reitoria

<p>Quadra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada. • O corrimão têm alturas em desconformidade à norma. • O corrimão não se prolonga 0,30 m antes do início e término da escada. • Não possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos. • Não há sinalização em Braille no início e final da escada.
<p>Auditório</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui largura mínima de 1,20 m. • Não possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada. • O corrimão está apenas num dos lados com alturas irregulares. • O corrimão não se prolonga 0,30 m antes do início e após o término da escada. • Não existe guarda-corpo na ausência de paredes. • Não possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais. • Não há sinalização em Braille no início e final da escada. • As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus estão irregulares.
<p>Laboratórios Especiais</p>	<p>-</p>


Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não						
	Piso tátil de alerta	Dimensões do corrimão	Sinalização nos pisos e espelhos	Sinalização em Braille	Largura mínima	Guarda-corpo	Dimensão dos pisos e espelhos



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	1	1	0	0	0
Biblioteca	0	1	1	1	0	0	0
Serviços e Vivência	0	0	0	0	0	0	0
Quadra	1	1	1	1	0	0	0
Auditório	1	1	1	1	1	1	1
Laboratórios Especiais	0	0	0	0	0	0	0
	3	4	4	4	1	1	1

CIRCULAÇÃO VERTICAL - Escadas

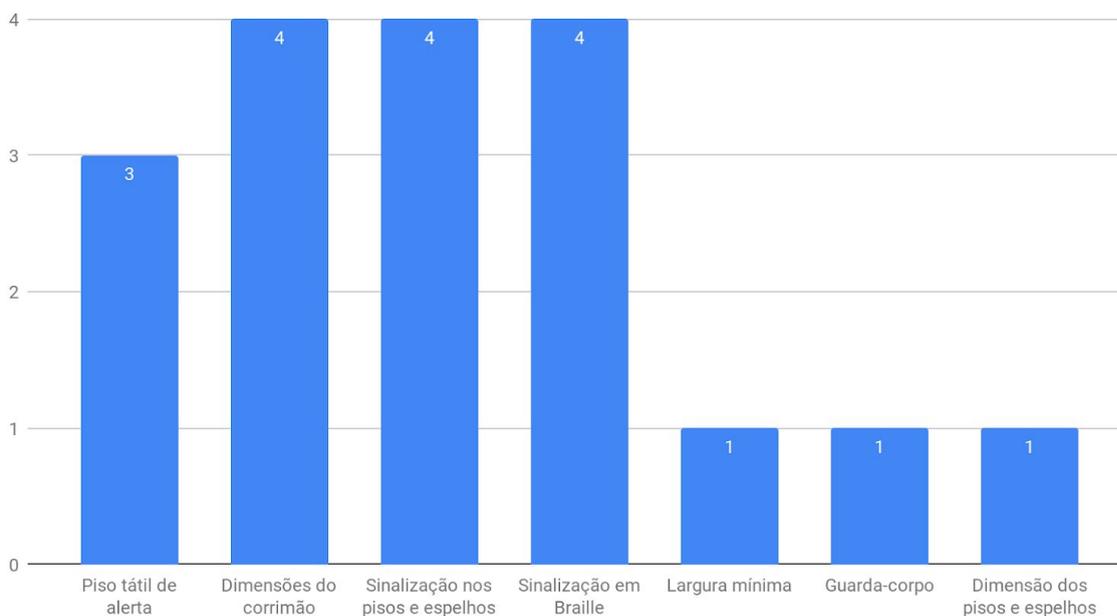

4.2.3 Elevadores

Quanto ao elevador, não existe equipamento instalado nas edificações.

4.2.4 Plataforma elevatória

O campus São Francisco do Sul não dispunha de plataforma elevatória no momento da vistoria.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

5. ESQUADRIAS

As principais inconformidades encontradas nas esquadrias internas foram:

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">• Altura do peitoril inadequada.• Comandos das janelas em alturas inadequadas.• Sem molas hidráulicas aéreas nas portas.• Maçanetas inadequadas.• Não possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta.• Não há sinalização tátil em relevo e Braille.• Portas e paredes envidraçadas sem faixa ou elementos gráficos.
Biblioteca	<ul style="list-style-type: none">• Altura do peitoril e comando das janelas inadequadas.• Portas sem molas hidráulicas.• A sinalização não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille.• Portas e parede envidraçadas sem faixa ou elementos gráficos adequados a norma.
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">• Não possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m.• Comandos das janelas em alturas inadequadas.• Nas portas não se utiliza molas hidráulicas aéreas.• A soleira da porta apresenta desnível considerável.• Não possui sinalização no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta.



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none"> • Não há sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora. • Portas e paredes envidraçadas sem sinalização adequada.
Quadra	<ul style="list-style-type: none"> • A maçaneta não possui acabamento sem arestas e recurvado na extremidade. • A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora. • Nas portas não são utilizadas molas hidráulicas aéreas.
Auditório	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m. • A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Na porta dupla, uma delas está bloqueada com anteparo de madeira e por isso a largura está em 0,78 m. • Não possui maçaneta adequada em 16 portas. • A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora. • A altura do peitoril e dos comandos das janelas estão inadequados a norma. • Não há molas hidráulicas aéreas nas portas.


ESQUADRIAS									
Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não								
	Altura do peitoril	Comandos das janelas	Molas hidráulicas portas	Maçanetas	Sinalização visual portas	Sinalização tátil Braille	Elementos gráficos vidros	Soleira porta desnível	Largura da porta



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Biblioteca	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Serviços e Vivência	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Quadra	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Auditório	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Laboratórios Especiais	1	1	1	1	0	1	0	0	1
	3	3	5	5	2	6	3	1	1

ESQUADRIAS

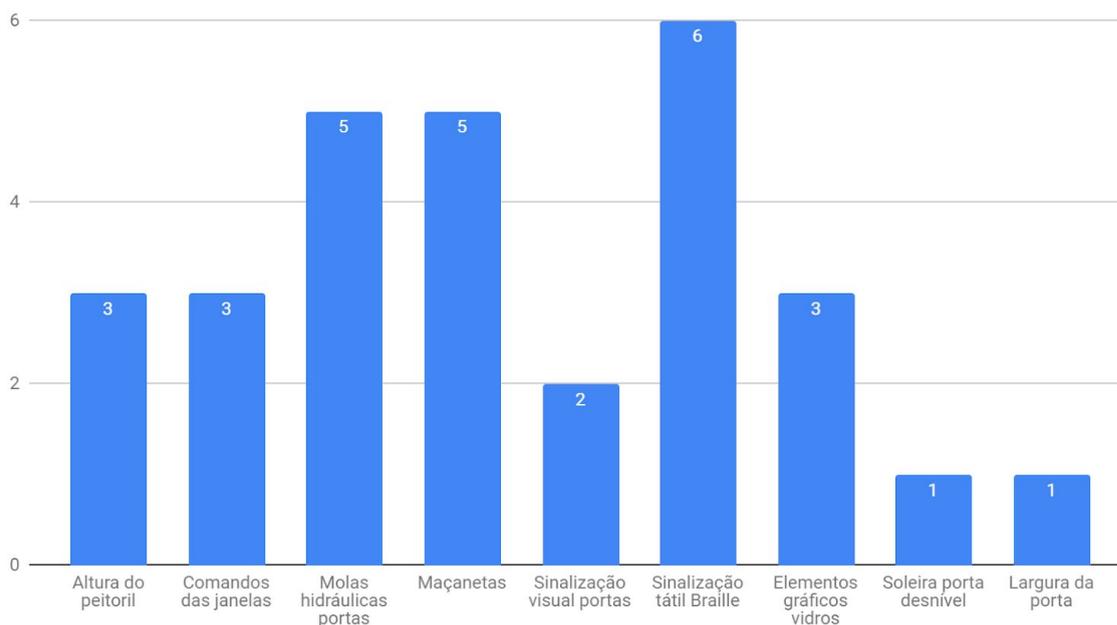

6. SANITÁRIO ACESSÍVEL

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none"> • Não existe sanitário acessível para cada sexo. • Não há dispositivo de sinalização de emergência próximo à bacia. • Maçaneta inadequada.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none">● A porta não possui puxador horizontal.● Falta sinalização tátil em relevo e Braille.
Biblioteca	-
Serviços e Vivência	-
Quadra	<ul style="list-style-type: none">● Não existe sanitário acessível para cada sexo.● Não possui dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia.● A maçaneta não é recurvada na extremidade.● A porta não possui puxador horizontal.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● A bacia possui abertura frontal.● Não existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 40 cm, instalada a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório.
Auditório	<ul style="list-style-type: none">● Não existe sanitário acessível para cada sexo.● Não possui dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia.● O sentido da abertura da porta



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria


	<p>não é para fora.</p> <ul style="list-style-type: none">● A maçaneta não apresenta distância mínima de 40 mm da superfície da porta.● A porta não possui puxador horizontal.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● A bacia possui abertura frontal.● Não existe barra reta posicionada verticalmente.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 40 cm, instalada a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none">● Não existe sanitário acessível para cada sexo.● Não possui dispositivo de sinalização de emergência próximo à bacia.● A porta não possui puxador horizontal fixada na parte interna da porta.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● A bacia possui abertura frontal.● Não existe barra reta posicionada verticalmente.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 40 cm, instalada a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não								
	Sanitário para cada sexo	Sinalização de emergência	Maçaneta inadequada	Porta puxador horizontal	Sinalização tátil Braille	Bacia abertura frontal	Barra reta vertical	Barra apoio lavatório	Sentido abertura porta
Bloco Administrativo e Pedagógico	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Vivência	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quadra	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Auditório	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Laboratórios Especiais	1	1	0	1	1	1	1	1	0
	4	4	3	4	4	4	4	4	1

SANITÁRIO ACESSÍVEL

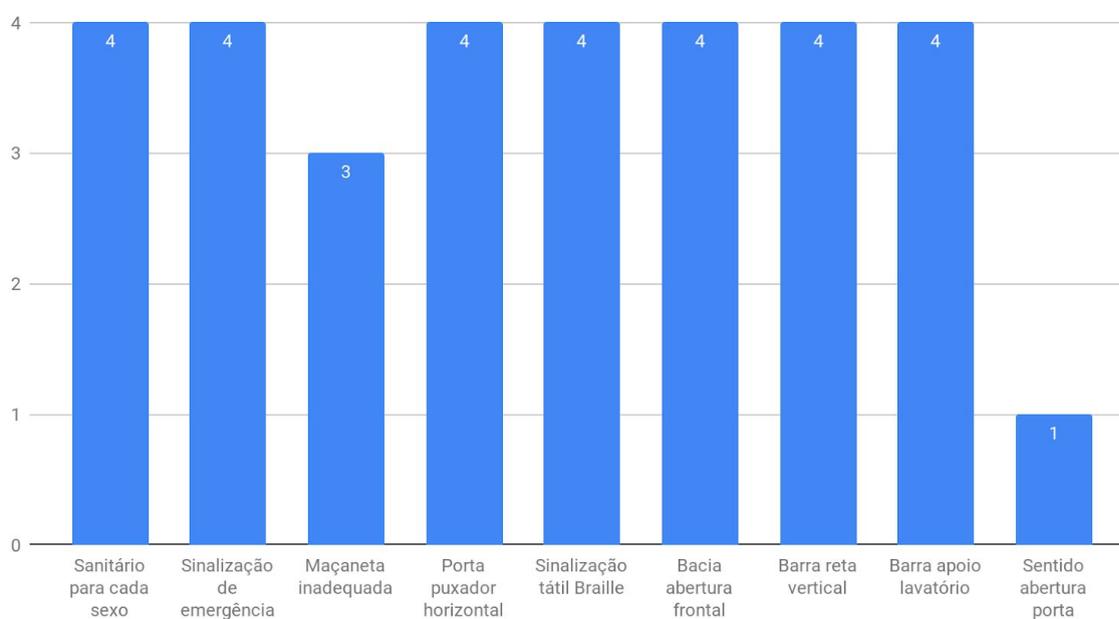



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

6a. SANITÁRIOS COLETIVOS

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">● Portas sem vãos livres suficientes.● Sem boxe sanitário com barras de apoio.● Não há barra com puxador horizontal.● Maçaneta inadequada e sem sinalização acessível.● Altura do lavatório inadequado.● Não possui barras de apoio.● Válvula em altura inadequada.● Não possui barras de apoio.● Alturas inadequadas dos acessórios e sem porta-objetos.
Biblioteca	-
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">● As portas não tem vão livre mínimo de 0,80 m.● Não existe boxe sanitário comum com barras de apoio.● A porta não possui barra puxador horizontal fixada na parte interna da porta.● As maçanetas não são recurvadas na extremidade.● Não há lavatório fixado a altura de 78 a 80 cm.● Não possui barras de apoio instaladas no lavatório.● Não existe mictório destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.● A válvula não está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso.● Não possui barras de apoio.● Espelho e acessórios com alturas inadequadas.● Não possui cabides e porta-objetos.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none">● Não há pelo menos um boxe com chuveiro acessível.● A entrada do boxe não é livre de obstáculos.● Não existe banco articulado ou removível.● No boxe não existem barras de apoio horizontais e verticais.● O registro do chuveiro não está a 1,00 m do piso.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.
Quadra	<ul style="list-style-type: none">● As portas não tem vão livre mínimo de 0,80 m.● Não existe boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida.● A porta não possui barra puxador horizontal fixada na parte interna da porta.● A maçaneta não é recurvada na extremidade.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● O lavatório não está fixado em altura adequada.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical.● Não há mictório destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.● Altura inadequada.● A válvula está instalada em altura superior a de norma.● Não possui barras de apoio em ambos os lados.● O espelho têm dimensões inadequadas.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none">● Não possui cabides instalados.● Não possui porta-objetos instalado.● Não existe área de transferência externa ao boxe.● A porta não possui vão com largura livre mínima de 0,90 m.● A entrada do boxe não é livre de obstáculos.● Não existe banco articulado ou removível.● Não existem barras de apoio horizontais e verticais.● O registro do chuveiro não está em distância adequada do piso acabado.
Auditório	<ul style="list-style-type: none">● As portas não tem vão livre mínimo de 0,80 m.● Não existe boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida.● A porta não possui barra puxador horizontal fixada na parte interna da porta.● A maçaneta não é recurvada na extremidade.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● O lavatório não está fixado em altura adequada.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical.● Não há mictório destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.● A válvula está instalada em altura superior a de norma.● Não possui barras de apoio em ambos os lados.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	<ul style="list-style-type: none">● O espelho têm dimensões inadequadas.● Os acessórios não atendem à altura em norma.● Não possui cabides instalados.● Não possui porta-objetos instalado.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none">● As portas não tem vão livre mínimo de 0,80 m.● Não existe boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida.● A porta não possui barra puxador horizontal fixada na parte interna da porta.● A maçaneta não é recurvada na extremidade.● A sinalização visual não está associada à sinalização tátil em relevo e Braille ou sonora.● O lavatório não está fixado em altura adequada.● Não possui barra de apoio horizontal instalada na mesma altura do lavatório.● Não possui barra de apoio vertical.● Não há mictório destinado ao uso por pessoa com deficiência.● Altura inadequada.● A válvula não está instalada a altura de até 1,00 m.● Não possui barras de apoio em ambos os lados.● O espelho está com dimensões inadequadas.● Não possui porta-objetos instalado.

SANITÁRIOS COLETIVOS


Espaço	Pendências
--------	------------



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	(1) Sim, (0) Não															
	Porta vão livre	Boxe sanitá- rio barras de apoio	Barra puxa- dor horiz- ontal	Maça- neta	Altur- a do lavató- rio	Barra s de apoio lavató- rio	Altur- a da válvu- la bacia	Altur- a do espel- ho e aces- sórios	Cabi- des e Porta- obje- tos	Mictó- rio	Altur- a válvu- la mictó- rio	Barra s de apoio mictó- rio	Boxe com chuve- iro aces- sível	Banc- o articu- lado	Altur- a regist- ro chuve- iro	Sinali- zaçã- o tátil Braille
Bloco Administrativ- o e Pedagógico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Vivência	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quadra	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auditório	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Laboratórios Especiais	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
	5	5	5	5	5	5	1	5	5	4	4	4	2	2	2	4

SANITÁRIO ACESSÍVEL

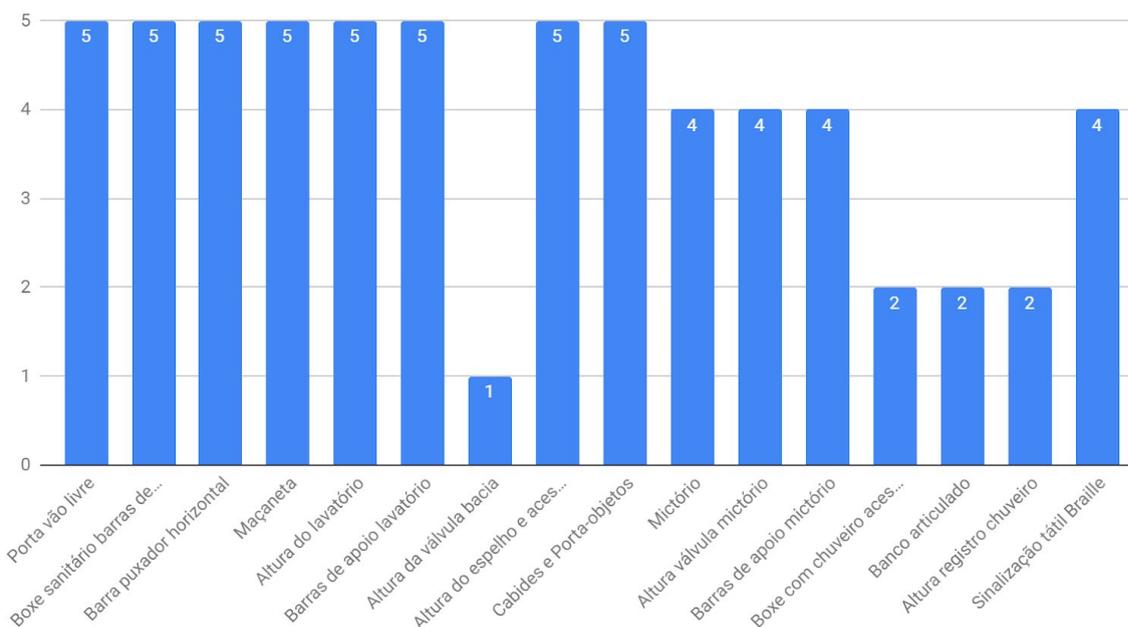

7. MOBILIÁRIO



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

7.1 BEBEDOUROS

As principais inconformidades encontradas foram às alturas diferentes de bica com relação à norma.

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	Adequação de equipamento.
Biblioteca	Não há bebedouro no local.
Serviços e Vivência	Adequação de equipamento.
Quadra	Adequação do equipamento.
Auditório	Não há bebedouro no local.
Laboratórios Especiais	Não há bebedouro no local.

7.2 BALCÕES

Quanto à balcão de atendimento/informações/recepções e/ou totem de autoatendimento. As inconformidades encontradas foram:

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">● Balcão de atendimento e de informações com dimensões inadequadas.● Sem sinalizações acessíveis.
Biblioteca	-
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">● O balcão de atendimento não possui dimensões mínimas adequadas.● Não possui o Símbolo Internacional de Acesso e o Símbolo Internacional de



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

	Pessoas com Deficiência Auditiva.
Quadra	-
Auditório	-
Laboratórios Especiais	-

7.3 ASSENTOS

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">● Não existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos.● Não há assento de uso preferencial.● Não existe assento para pessoa obesa.
Biblioteca	-
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">● Não existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos.● Não existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um).● Não existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso.
Quadra	-
Auditório	-
Laboratórios Especiais	-

7.4 TELEFONES

Não há telefone público no local.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

7.5 INTERIORES

As pendências no interior das salas são específicas quanto a adequação do mobiliário, não necessitando assim de projetos.

Espaço	Pendências
Bloco Administrativo e Pedagógico	Dimensões das mesas inadequadas.
Biblioteca	Altura de utilização das prateleiras não está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado.
Serviços e Vivência	Adequação do mobiliário.
Quadra	-
Auditório	-
Laboratórios Especiais	-

8. VESTIÁRIOS

Não há vestiário nas edificações.

9. BIBLIOTECAS

Altura de utilização das prateleiras não está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado.

10. AUDITÓRIOS E SIMILARES

As inconformidades encontradas foram:



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

- 1) A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas deve ser de 2% (4 espaços).
- 2) A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida deve ser de 2% (4 assentos).
- 3) O assento para pessoa com mobilidade reduzida não possui espaço livre frontal de 0,60 m.
- 4) O assento para pessoa obesa têm dimensões irregulares.
- 5) O assento para pessoa obesa não possui espaço livre frontal de 0,60 m.
- 6) Não existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial.
- 7) Não há sinalização.
- 8) Não há sinalização sonora nas saídas de emergência.
- 9) Rampa com dimensões inadequadas.
- 10) O desnível entre o palco e a platéia não está indicado com sinalização tátil de alerta.
- 11) Não há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva.

11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES

As não conformidades levantadas são:

- Não possui 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA.

12. ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COMUNICAÇÃO VISUAL

As inconformidades encontradas quanto a iluminação, sinalização e sinalização de emergência, estão em todas as edificações.

Espaço	Pendências
--------	------------



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Bloco Administrativo e Pedagógico	<ul style="list-style-type: none">• Não há sinalização de emergência com informação sonora e tátil.• Sem sinalizações acessíveis.
Biblioteca	<ul style="list-style-type: none">• Não há sinalização de emergência com informação sonora e tátil.• Sem sinalizações acessíveis.
Serviços e Vivência	<ul style="list-style-type: none">• Não há sinalização de emergência com informação sonora e tátil.• A sinalização não está acessível.
Quadra	<ul style="list-style-type: none">• Não há sinalização de emergência com informação sonora e tátil.• Não existem placas de sinalização. A sinalização não está disposta em locais acessíveis.
Auditório	<ul style="list-style-type: none">• Não existem elementos de sinalização de emergência com informações visuais, sonoras e táteis.• Não existem placas de sinalização acessíveis.
Laboratórios Especiais	<ul style="list-style-type: none">• Não existem elementos de sinalização de emergência com informações visuais, sonoras e táteis.• Não existem placas de sinalização acessíveis.

Espaço	Pendências (1) Sim, (0) Não	
	Sinalização de emergência sonora e tátil	Sinalização acessível
Bloco Administrativo e	1	1



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

Pedagógico		
Biblioteca	1	1
Serviços e Vivência	1	1
Quadra	1	1
Auditório	1	1
Laboratórios Especiais	1	1
	6	6

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COMUNICAÇÃO VISUAL



Cabe ressaltar que a iluminação não foi verificada com precisão pois deve-se utilizar equipamento adequado para conferir os itens da norma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente LAUDO DE VISTORIA DE ACESSIBILIDADE foi realizado pelo profissional habilitado pertencente a Coordenação de Projetos de Obras e Coordenação de Fiscalização de Obras do Instituto Federal Catarinense, Reitoria – Blumenau / SC. Solicitado a realização conforme apontado no memorando circular




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

nº 167/2018 emitido pela Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional, no dia 24 de setembro de 2018, protocolo nº 23348.006278/2018-01.

Após as verificações das condições de acessibilidade no campus São Francisco do Sul, no que concerne acessibilidade à edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, em atendimento aos preceitos legais mencionados que regem a matéria, recomenda-se que sejam realizadas adaptações e o desenvolvimento de projetos a fim de atender em sua totalidade edificações acessíveis.

Os elementos da norma que foram identificados com inconformidades se apresentam no gráfico abaixo. O pior caso estão nos sanitários coletivos, são 63 itens de norma com pendência.

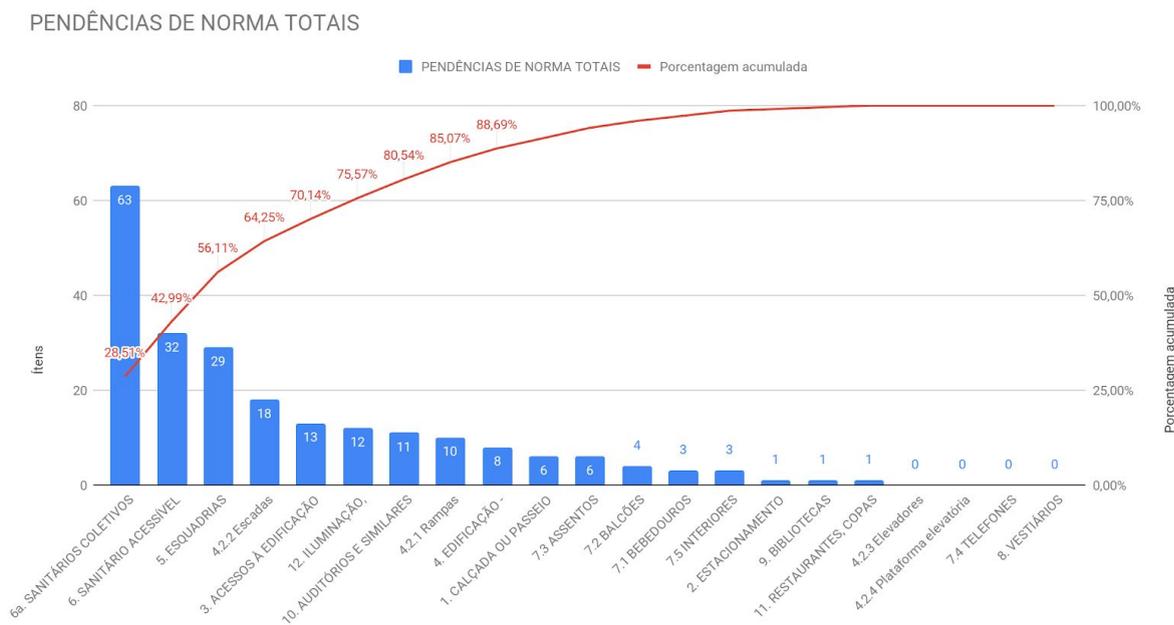

A execução das intervenções deverá seguir o plano de trabalho no qual deve ser definido pela gestão sendo que a mesma possui autonomia, nas decisões e prioridades de investimentos a serem aplicados.

As intervenções que dependem apenas de uma simples aquisição de bens deverão ser planejadas para inclusão no calendário de aquisições do IFC.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

As intervenções que tiverem suas atividades abarcadas pela cesta-padrão poderão, conforme manuais, serem executadas através de pregões.

A execução das intervenções deverá seguir o plano de trabalho.

O relatório fotográfico está catalogado no anexo do laudo-padrão.